



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **AUDI
Q5 SUV Sportback (80A)**

–

vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 45 TFSI quattro, AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 50 TFSI e quattro, AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 55 TFSI e quattro, AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 40 TFSI Mild Hybrid quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – AUDI Q5 SUV
SPORTBACK (80A). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP
DAT U NODIG HEBT:



- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.32
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Olieverversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: motorolie en filter – AUDI Q5 SUV Sportback (80A). Tip van AUTODOC:


- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto AUDI Q5 SUV Sportback (80A) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Maak het kapje van de olievlpijp schoon. Gebruik allesreiniger.

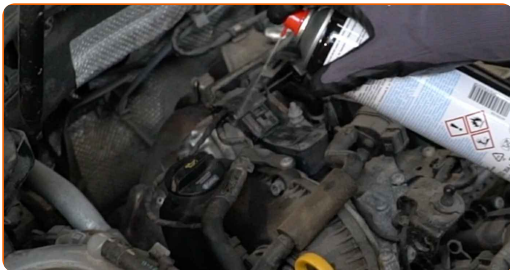

4 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

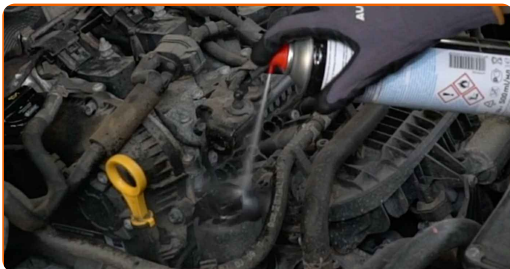

5 Schroef de olievuldop los.

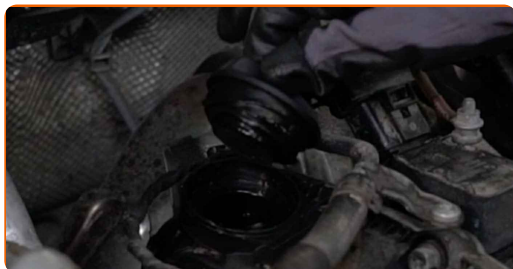

6 Trek de oliepeilstok omhoog.



7 Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een ratelsleutel.



8 Doe het oude oliefilter in de bak.



9 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

Vervanging: motorolie en filter – AUDI Q5 SUV Sportback (80A). Tips van de experts van AUTODOC:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

10

Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.




11

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.



12

Schroef de aftapplug los. Gebruik een platte schroevendraaier.

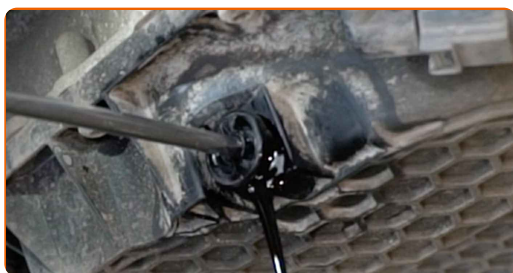

13 Voer de gebruikte olie af.



AUTODOC raadt aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

14 Maak de olieliter los van het filterdeksel.



15 Verwijder de O-ring van het olieliterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.



16 Reinig de kap van de olieliterbehuizing. Gebruik allesreiniger.



17 Installeer een nieuwe O-ring op de montagelocatie in het filterdeksel.



18 Installeer de nieuwe oliefilter in de montagelocatie op het filterdeksel.



19 Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.



20 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.



21 Schroef de nieuwe olieaftapplug in. Gebruik een platte schroevendraaier.




22 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.



23 Laat de wagen zaken.

24 Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

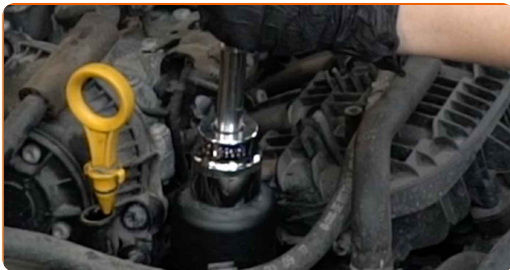

25 Verwijder de kap van de oliefilter.

26 Steek de trechter erin.



27 Giet verse olie in de motor in de hoeveelheid die door de autofabrikant wordt aanbevolen.




Vervanging: motorolie en filter – AUDI Q5 SUV Sportback (80A). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

28

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

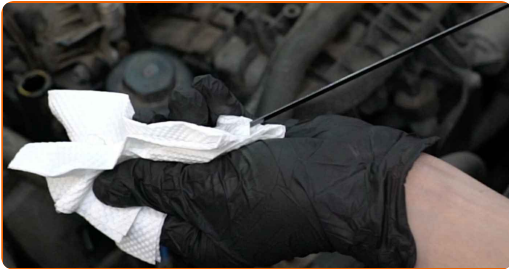


Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.


29

Installeer de kap van de oliefilter.

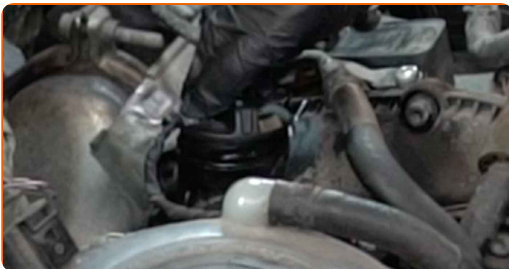

30

Draai de olievuldop vast.

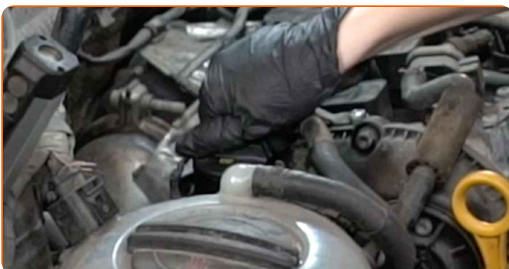


- 31** Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

AUTODOC raadt aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.

- 32** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

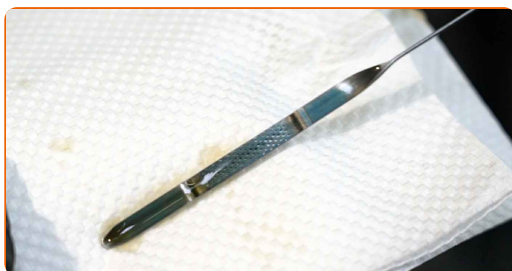

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

- 33** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 34** Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – AUDI Q5 SUV Sportback (80A). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.