



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **OPEL**
Speedster (E01) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Speedster (E01) 2.0 Turbo (R97)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – OPEL
SPEEDSTER (E01). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

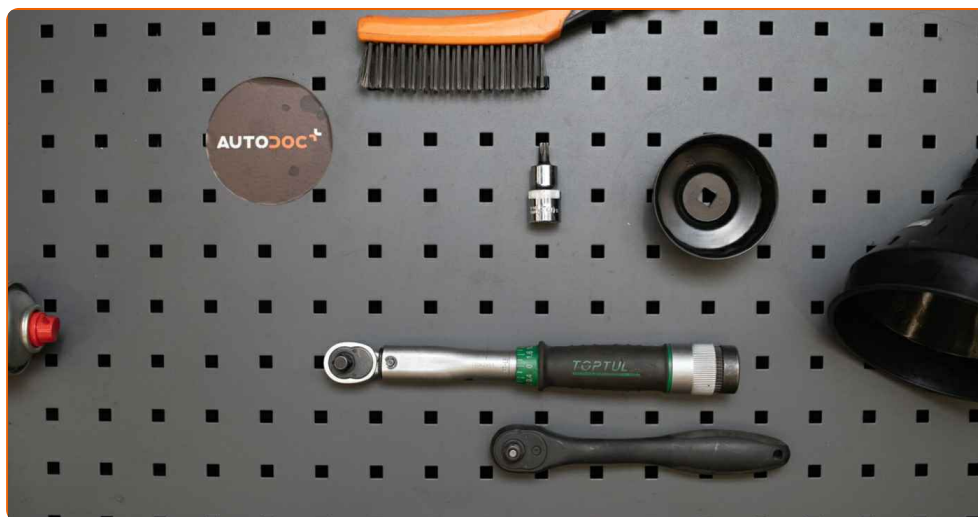

- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Torx bit T40
- Oliefilter dopsleutel 76-F14
- Ratelsleutel
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: motorolie en filter – OPEL Speedster (E01). AUTODOC beveelt aan:


- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto OPEL Speedster (E01) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de olievuldop los.

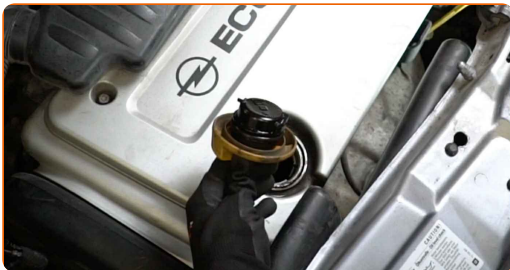


4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


5 Zet een olie opvangbak van ten minste 4 liter onder het afvoergat.

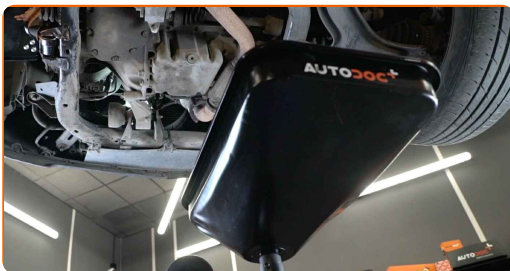


6 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

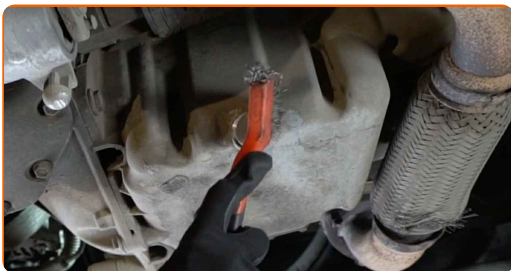

7 Schroef de aftapplug los. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.

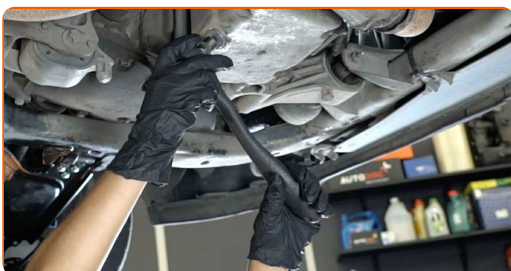


8 Voer de gebruikte olie af.

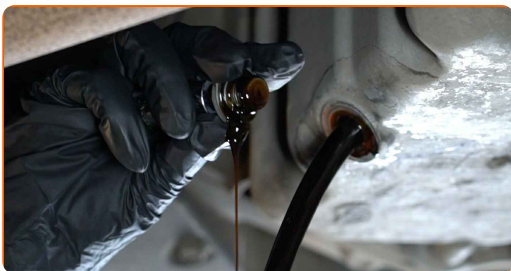

Vervanging: motorolie en filter – OPEL Speedster (E01). Deskundigen bevelen aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.

9 Maak het oliefilter schoon. Gebruik allesreiniger.

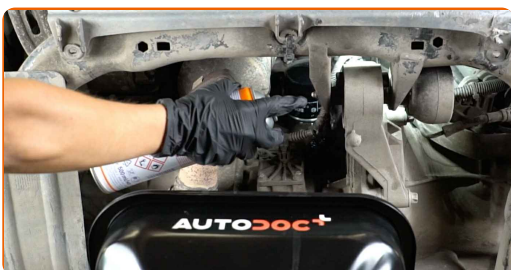

10

Schroef het oliefilter los. Gebruik de 76-F14 dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.



11

Doe het oude oliefilter in de bak.



Vervanging: motorolie en filter – OPEL Speedster (E01). Tips van de experts van AUTODOC:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

12

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.



13


Installeer een nieuwe oliefilter.



Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.

- 14** Draai het oliefilter aan. Neem het aanbevolen aandraaimoment in acht. Gebruik de 76-F14 dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.

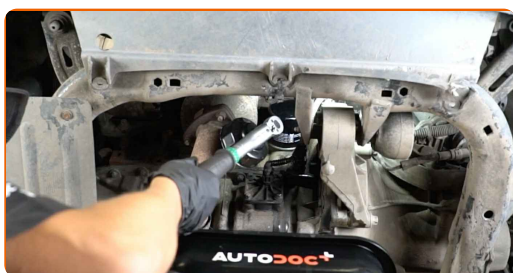


Vervanging: motorolie en filter – OPEL Speedster (E01). Tip:

- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

- 15** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.




- 16** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik Torx T40. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 24 Nm.

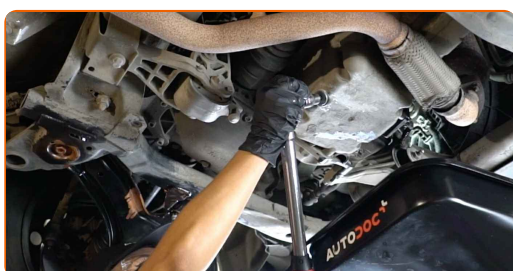

17

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

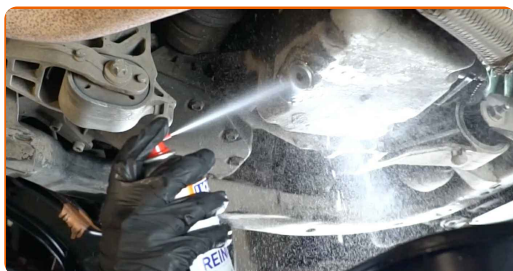


18

Laat de wagen zaken.

19

Verwijder de kap van de oliefilter.

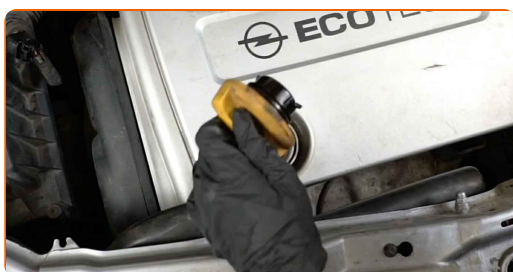

20

Steek de trechter erin.



21

Giet verse olie in de motor in de hoeveelheid die door de autofabrikant wordt aanbevolen.




Vervanging: motorolie en filter – OPEL Speedster (E01). AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

22

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

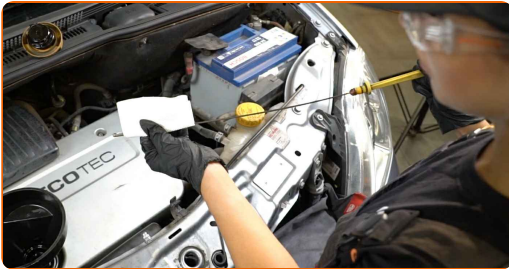


Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

23

Installeer de kap van de oliefilter.

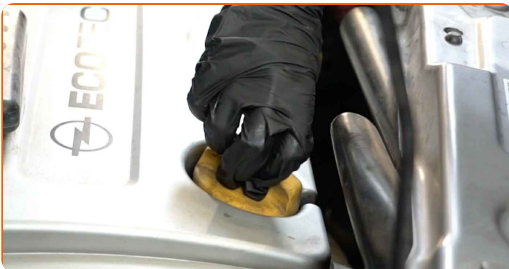

24

Draai de olievuldop vast.

- 25** Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



- 26** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.



Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

- 27** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 28** Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – OPEL Speedster (E01). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponerd worden.

GOED GEDAAN! 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.