



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **VW**
Santana Sedan (32B) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Santana Sedan (32B) 1.3, VW Santana Sedan (32B) 1.6, VW Santana Sedan (32B) 1.8, VW Santana Sedan (32B) 1.9, VW Santana Sedan (32B) 2.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – VW SANTANA SEDAN (32B). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Oliefilter dopsleutel 76-14F
- Dopsleutel nr.19
- Torx bit T20
- Combinatiesleutel Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Olieverversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: motorolie en filter – VW Santana Sedan (32B). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Gebruik enkel nieuwe O-ringen tijdens de installatie.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – VW SANTANA SEDAN (32B). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Schroef de olievuldop los.



- 4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

Vervanging: motorolie en filter – VW Santana Sedan (32B). AUTODOC beveelt aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.


5 Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.



6 Verwijder de afdekking van de oliepan.



7 Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

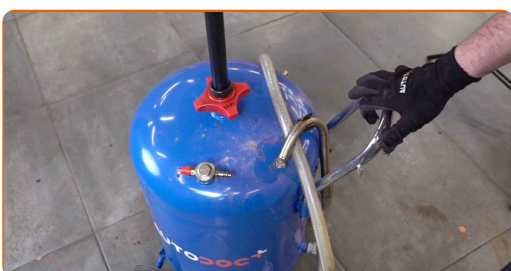

8 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



9 Schroef de aftapplug los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19



10 Voer de gebruikte olie af.



Vervanging: motorolie en filter – VW Santana Sedan (32B). Tip van AUTODOC:

- Let op! De olie kan heet zijn.

11 Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.



12 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.

13 Schroef het oliefilter los. Gebruik de 76-14F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.



14 Doe het oude oliefilter in de bak.



Vervanging: motorolie en filter – VW Santana Sedan (32B). Tips van de experts van AUTODOC:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

15 Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter.



16 Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.



17 Schroef de nieuwe filter op zijn plaats. Gebruik de 76-14F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.




Vervanging: motorolie en filter – VW Santana Sedan (32B). Deskundigen bevelen aan:

- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

18 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.



19 Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 27 Nm.

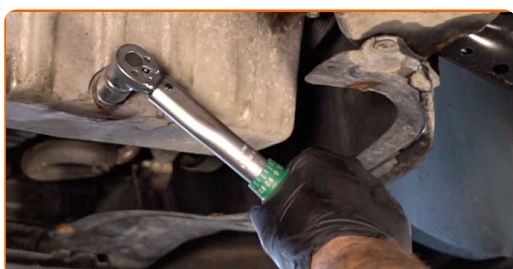

20

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.



21

Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.



22

Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.



23

Laat de wagen zaken.

24

Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.



25

Giet verse olie in de motor in de hoeveelheid die door de autofabrikant wordt aanbevolen.



Vervanging: motorolie en filter – VW Santana Sedan (32B). Tip:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

26

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.



Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

27

Draai de olievuldop vast.



- 28** Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



- 29** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.



Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

- 30** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 31** Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – VW Santana Sedan (32B). AUTODOC beveelt aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.